


Estudi Plàtans Arenys de Munt

Inventari geo-referenciat, estat de salut, risc, i actuacions recomanades



22, Platanus x hispanica

11/30/2020, 10:06:32 AM GMT+1

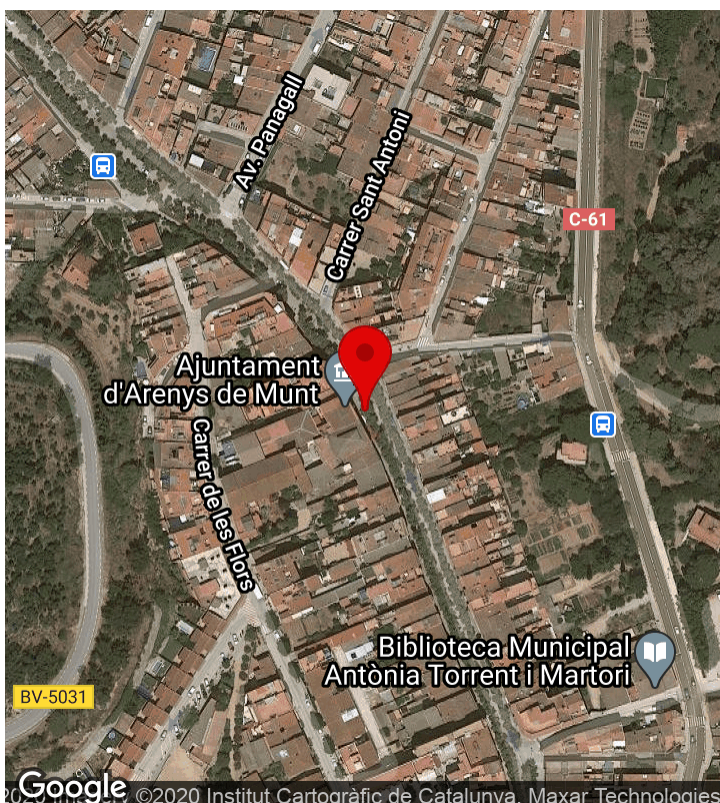

CREATED

🕒 11/29/2020, 12:45:40 PM GMT+1

👤 by Xavier Enrich

UPDATED

🕒 11/30/2020, 10:06:32 AM GMT+1

👤 by Xavier Enrich

STATUS

🟡 Risc moderat

LOCATION

📍 41.611369, 2.539630

Identificació

| | |
|--------------|----------------------|
| Codi numèric | 22 |
| Espècie | Platanus x hispanica |

Localització

| | |
|--------|---|
| Adreça | 59 Rambla Francesc Maci Arenys de Munt Catalunya 8358 Espanya |
|--------|---|

Dimensions arbre

| | |
|------------------------|-------|
| Categoria alçada | 10-15 |
| Categoria diàmetre | 50-75 |
| Categoria radi capçada | 6-8 |

Entorn

| | |
|------------------------|---------------------|
| Emplaçament plantació | Escocell |
| Superfície | Paviment, Saulo |
| Amplada vorera | 2,5-4 |
| Distància entre arbres | 6-8 |
| Interferències | Balco, terrassa bar |
| Espai disponible | Dominat |
| Observacions entorn | |

Salut arbre

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Idoneïtat espècie | Insuficient |
| Etapa | Madur |
| Vitalitat | Mitjana |
| Reg automàtic | Yes |
| Afectacions abiòtiques | Compactacio, Estres hidric |
| Afectacions biòtiques | Fongs, Insectes |
| Observacions salut | |

Afectacions tercers

| | |
|-------------|----------|
| Afectacions | Alergies |
|-------------|----------|

Biomecànica

| | |
|----------------|-------|
| Exposició vent | Baixa |
|----------------|-------|



| | |
|--------------------------|--|
| Port | Vas |
| Poda anterior | Brocada |
| Defectes mecànics | Asimetria, Inclinacio, Fong xilofag, Xancre, Lateralitat |
| Observacions biomecànica | |

Avaluació Risc

| | |
|----------------------|--------------|
| Part avaluada | Tronc, Ram 1 |
| Diàmetre secció | 2 |
| Probabilitat caiguda | 2 |
| Presència blanc | 3 |
| Risc | 7 |
| Observacions risc | |

Actuacions

| | |
|-------------------------|---------------|
| Reducció risc | Reduccio brac |
| Risc corregit | 6 |
| Poda general | Brocada |
| Freqüència poda | Biennal |
| Millores | |
| Observacions actuacions | |

Inspeccions

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Inspector | Josep Sibilla i Bruguera |
| Data inspecció | November 30, 2020 |
| Pròxima inspecció | 2023 |

Multimedia

Fotografies



