

# Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



## 12 Plàtan (*Platanus x hispanica*)   risc 9


Rambla Francesc Macià

11/02/2024

cc6b3d95-1bbc-4be6-b89e-a1df041d2c7e

Latitud: 41.610744810

Longitud: 2.539977841

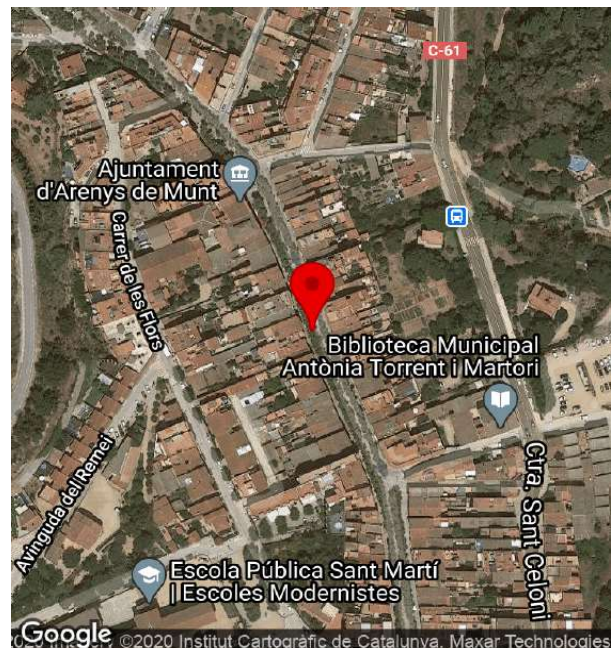

### Identificació

Codi numèric | 12

Espècie | *Platanus x hispanica*

### Propietat

Nom i cognoms | Ajuntament d'Arenys de Munt

### Localització

Adreça | Rambla Francesc Macià

Latitud | 41.610744810

Longitud | 2.539977841

# Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



## Dimensions

Alçada (m) 10-15

Diàmetre tronc (cm) 50-75

Radi capçada (m) 6-8

## Entorn

Emplaçament Escocell corregut

Superfície Paviment, Saulo

Amplada vorera (m) <2,5

Marc de plantació (m) 6-8

Espai disponible Dominat

Interferències Cablejat, Balco

Reg sí

## Afectacions abiòtiques

Podes anteriors Brocada

Afectacions sòl Compactació

Desequilibris i toxicitats Estrès hídric

Observacions afec. abiòtiques

## Afectacions biòtiques

Afectacions biòtiques Fongs, Insectes

## Estat fisiològic

Idoneïtat espècie Insuficient

Etapla Madur

Vitalitat Mitjana

## Estat biomecànic

Exposició vent Baixa

Port Vas

# Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



**Defectes mecànics** Podridures, Cavitats, Xanques, Ferides poda

**Observacions estat biomecànic** Cavitats molt importants a la creu. Xanques també importants en braços secundaris

## Avaluació risc

**Cas avaluat** Ram 1

**Diàmetre secció (cm)** 3

**Probabilitat caiguda** 3

**Presència blanc** 3

**Risc** 9

**Observacions avaluació risc** Pas de vianants a sota. La creu està actualment tapada per una planta i no s'observa bé

## Danys i molèsties

**Danys i molèsties a persones** Alergies

**Danys i molèsties a la propietat**

## Recomanacions

**Control risc** Tornar a inspeccionar. Eliminació braços (fotos i croquis). Control lateralitat

**Poda periòdica** Brocada

**Freqüència poda (anys)** Anual

**Millores** Aportacions periòdiques de compost, Regs de suport a l'estiu

**Risc corregit** ?

**Pròxima inspecció** 2024

**Observacions recomanacions** Eliminació braços (fotos i croquis), Propera inspecció aquest 2024 per eliminar la planta i poder observar bé la creu. Talls correctes segons Alex Shigo. Desinfecció d'eines entre cada arbre i entre braços molt afectats. Galets curts

## Inspecció

**Inspector** Xavier Enrich i Saldias

**Data inspecció** 11/02/2024

# Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



## Multimèdia

Fotografies i esquetxos

